

Doel

Veilig een spanningsloze aftakkabel monteren op een netkabel die onder spanning staat.

Aanwijzing en Opdracht

Doorsnede aftakkabels $\leq 16 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ of $50 \text{ mm}^2 \text{ Al}$

Je krijgt de opdracht van een WV_{LS} -netmontage of WV_{LS} -netten of WV_{LS} -distributie via minimaal een RO. Je moet een VP_{LS} -netten of AVP_{LS} -distributie zijn.

Doorsnede aftakkabels $> 16 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ of $> 50 \text{ mm}^2 \text{ Al}$

Je krijgt de opdracht van een WV_{LS} -netmontage of WV_{LS} -netten of WV_{LS} -distributie via minimaal een DO (bij één netkabel) en een GO (bij een project met meerdere bestaande kabels of als er op één kabel meerder aftakmoffen worden gemonteerd).

Je moet deze opdracht met twee personen uitvoeren. Je moet een VP_{LS} -netten of AVP_{LS} -distributie zijn. Bij deze werkzaamheden word je door minimaal een VOP geholpen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BEI-BLS kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningvoerende delen, aard- of kortsluiting

Maatregel: Gebruik PBM's.

Risico: Beïnvloeding, bijv. door weersomstandigheden, personen of dieren.

Maatregel: Gebruik een werktent. Scherm de werkplek af. Onderbreek het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Hoge
zichtbaarheid
veiligheidskleding



Vlam
vertragende
veiligheidskleding



Veiligheidsschoeisel



E-isolerend
schoeisel



Helm met
gelaatscherm
of soortgelijke



Werkhandschoenen



Snijhandschoen



E-isolerende
handschoenen

Veiligheidsmiddelen



E-isolerend
veiligheidshand-
gereedschap



Kortsluitvast
beveiligde
meetpennen

Werkwijze

Vorbereiding

- Stap 1** Je mag pas met het werk beginnen als aan de volgende voorwaarden is voldaan. Klopt er iets niet? Begin dan niet met de werkzaamheden, maar bel direct de WV.
- Controleer op risico's. Neem de noodzakelijke (veiligheids)maatregelen.
 - Controleer of de opdracht klopt met de situatie op de werkplek.
 - Je mag NOOIT een aftakmof monteren op een Hakatel kabel die onder spanning staat tenzij het op een hulpadernet wordt aangesloten.
 - Je mag een aftakmof met een RAVO-G kabel alleen onder spanning monteren als de aardschermdraden niet beschadigd zijn, niet roestig zijn én niet in de gordelisolatie zijn getrokken.
 - Je mag alleen een geïsoleerde doordraaiklem gebruiken.
 - De doorsnede van de kabels is maximaal 240 mm².
 - Er mag GEEN plas water op de bodem van het lasgat liggen.
 - De kabel is geselecteerd volgens VWI E-11.
 - De aftakkabel moet aan de andere kant zijn gemonteerd en ontoegankelijk zijn.
 - Op de spanningsloze aftakkabel moet je alle aansluitingen uitschakelen.
 - Op de koppelpunten in het LS-net moet je blokkeringen plaatsen. Op de netkabel die onder spanning staat, mogen de aansluitingen ingeschakeld blijven.

Uitvoering

- Stap 2** Informeer het meldpunt als de aftakkabel een netkabel is.
- Stap 3** Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.
- Stap 4** Test de aftakkabel op spanningsloosheid, kortsluiting en belasting.
- Stap 5** Zorg dat je zeker weet dat de armering en/of de loodmantel en/of het (aard)scherm van de kabel spanningsloos is/zijn.
- Stap 6** Controleer of de ader die volgens jou de nul-ader is, echt de nul-ader is en markeer deze.
- Gebruik hiervoor de gebiedsgebonden instructie EN als er geen spanning op de kabel staat door de weerstand te meten tussen:
 - beoogde nul met referentieaarde = lage weerstand
 - de fasen met referentieaarde = hogere weerstand
- Stap 7** Maak de aftakmof.
- Stap 8** Als een aftakkabel in een station of verdeelkast eindigt dan moet je in de kast of verdeelkast de fasegelijkheid van de hoofdaders en de hulpaders controleren
- Stap 9** Bij een aftakkabel voor een aansluiting moet je het draaiveld in de aansluitkast controleren.
- Stap 10** Als je een bestaande aftakkabel die op een eindmof ligt over gaat zetten op een nieuwe kabel, dan moet je voor en na de montage in de eerstvolgende aansluiting het draaiveld controleren.
- Stap 11** Informeer het meldpunt als de aftakkabel een netkabel is.

Beëindiging

- Stap 12** Als je klaar bent doe je het volgende:
- Heb je gewerkt via een werkplan? Meld dan aan de WV dat het werk klaar is.
 - Heb je gewerkt via een raamopdracht? Lever het werk dan op volgens de bedrijfsafspraken. Laat de werkplek veilig achter.