

G-13

LD-aansluitleidingen veilig ontluchten

versie 15-04-2026

Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een WV G-LD netten of WV G-netten of WV G-distributie, via een werkplan of raamopdracht. De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een VP G-aanleg of VP G-LD of AVP G-LD netten of AVP G-netten of AVP G-distributie zijn.

Bij ontluchten waarbij je niet gelijktijdig kunt bedienen en de uitstroming kunt bewaken, word je door minimaal een VOP geholpen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VIAG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.
Maatregel: Scherm de werkplek af. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten.
Plaats verbodsborden 'Vuur, open vlam en roken verboden'.

Risico: Ongecontroleerde uitstroming van gas.
Maatregel: Ventileer de werkplek. Blijf de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de WV.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Antistatische en
vlamvertragende
werkkleding



Bij werkzaamheden
langs de weg:
reflecterende kleding

Veiligheidsmiddelen



Gassignaleringsapparatuur
met akoestisch en optisch
signaal



Brandblusser
(klasse A/B/C)
van minimaal 6 kg



Blusdeken

G-13

LD-aansluitleidingen veilig ontlichten

versie 15-04-2026

Werkwijze

Vorbereiding

Stap 1

- Voor en tijdens deze werkzaamheden moet ook aan onderstaande voorwaarden worden voldaan:
- Bepaal hoe je gaat ontlichten, dat kan op twee manieren:
 - met een antistatische slang op de uitlaatzijde van de gasmeter Deze slang moet een zodanige diameter hebben dat de ontlichting voldoende gewaarborgd is.. Op het uiteinde van de slang moet een kraan gemonteerd zijn.
 - via de binneninstallatie. Je gebruikt dan een verbruikstoestel (liefst het gaskomfoor of gasfornuis).
 - Ontlicht op een veilig plaats, zodat de veiligheid van mensen, dieren en goederen niet in gevaar komt.

Uitvoering

Stap 2

- Ontlichten:
- Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.
 - Tref de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.
 - Zet eerst gasdruk op de aansluitleiding. Start dan direct met ontlichten.
 - Gebruik je een antistatische slang? Als je de gasstroom op gang kunt brengen en de uitstroming kunt bewaken, bijvoorbeeld door een kogelkraan bij het uiteinde van de slang, dan mag je dit alleen doen, anders moet tijdens het ontlichten minimaal een VOP toezicht houden op het uiteinde van de antistatische slang.

Stap 3

- De ontlichting controleren:
- Bij een inhoud van de aansluitleiding < 80 liter, is de ontlichting voldoende als bij het uiteinde van de slang minimaal 10% LEL wordt gemeten.
 - Bij een inhoud van de aansluitleiding $\geq$ 80 liter, controleer je de ontlichting door een gasconcentratiemeting uit te voeren volgens VWI G-20.
 - Controleer na het ontlichten de gemonteerde verbindingen op dichtheid.
 - Hef de veiligheidsmaatregelen op die je hebt genomen.

Beëindiging

Stap 4

- Meld je werk gereed volgens de geldende bedrijfsafspraken.



Let op!

De klant kan ook zelf de aansluitleiding ontlichten. Dat mag alleen als:

- de aansluitleiding al eerder ($\leq$ 12 maanden) gecontroleerd is op dichtheid.
- er persoonlijk contact met de klant is geweest (bijv. aan de deur).
- de klant een instructiekaart voor het bedienen van de hoofdkraan en het ontlichten heeft gekregen. Hierop staat o.a. een contact telefoonnummer.
- de WV heeft beoordeeld dat er GEEN risico is op vrije gasuitstroming.
- er een minimale hoeveelheid lucht in de aansluitleiding is gekomen, bij het overzetten van de aansluitleiding van de oude - op de nieuwe hoofdleiding.