

Een tijdelijke aftakvoeding bij stations en verdeelkasten aanbrengen of verwijderen

versie 15-04-2026 behorend bij de BEI-BLS

Doel

Veilig een tijdelijke aftakvoeding bij stations en verdeelkasten aanbrengen of verwijderen.

Aanwijzing en Opdracht

Je krijgt de opdracht van een WV_{LS}-netten of WV_{LS}-distributie via minimaal een RO.

Je moet een VP_{LS}-netten, AVP_{LS}-service of AVP_{LS}-distributie zijn.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BEI-BLS kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.

Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Persoonlijk letsel door aanraking van spanningvoerende delen, aard- of kortsluiting

Maatregel: Gebruik PBM's. Scherm in de directe nabijheid zijnde blanke spanningvoerende delen af.

Risico: Beïnvloeding, bijv. door weersomstandigheden, personen of dieren.

Maatregel: Gebruik een werktent. Scherm de werkplek af. Onderbreek het werk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Vlam
vertragende
veiligheidskleding



Helm
met gelaatscherm
of soortgelijke



Veiligheidsschoeisel



E-isolerend
schoeisel



E-isolerende
handschoenen

Veiligheidsmiddelen



E-isolerende
afschermingen



E-isolerende
mat



E-isolerend
Veiligheidshand-
gereedschap



Kortsluitvast
beveiligde
meetpennen

Een tijdelijke aftakvoeding bij stations en verdeelkasten aanbrengen of verwijderen

versie 15-04-2026 behorend bij de BEI-BLS

Werkwijze

Voorbereiding

Stap 1 Je mag pas met het werk beginnen als aan de volgende voorwaarden is voldaan. Klopt er iets niet?

Begin dan niet met de werkzaamheden, maar bel direct de WV.

- Controleer op risico's. Neem de noodzakelijke (veiligheids)maatregelen.
- Controleer of de opdracht klopt met de situatie op de werkplek.
- Vinden de werkzaamheden plaats in een HS en/of MS-ruimte, dan is ook de BEI-BHS van toepassing
- De tijdelijke aftakvoeding heeft een aardlekschakelaar en kortsluitbeveiliging.

Uitvoering

Voer stap 2A of stap 2B uit

Stap 2A Een tijdelijke aftakvoeding monteren

- Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.
- Schakel de aardlekautomaat van de aftakvoeding uit.
- Scherm in de directe nabijheid zijnde blanke spanningvoerende delen af.
- Monteer de tijdelijke aftakvoeding. Monteer eerst de aarde/nulverbinding, daarna fase voor fase.
- Schakel de aardlekschakelaar en kortsluitbeveiliging in.
- Zorg ervoor dat de tijdelijke aftakvoeding veilig is bevestigd en gelegd.
- Haal de afscherming weg die je hebt aangebracht.

Stap 2B Een tijdelijke aftakvoeding verwijderen

- Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.
- Schakel de aardlekautomaat van de aftakvoeding uit.
- Scherm in de directe nabijheid zijnde blanke spanningvoerende delen af.
- Verwijder de tijdelijke aftakvoeding, fase voor fase, daarna de aarde-/ nulverbinding.
- Haal de afscherming weg die je hebt aangebracht.

Beëindiging

Stap 3 Als je klaar bent doe je het volgende:

- Lever het werk op volgens de bedrijfsafspraken.
- Laat de werkplek veilig achter.